

SERVICE-INFO



Инструкции за монтаж на обтегач 534 0412 10

Производител: Ford
Модел: Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Двигатели: 1.8 TDCi
OE номера: 6G9Q-6A228-BC/1425510
8G9Q-6A228-AA/1567809
Артикулни номер: 534 0412 10



Снимка 1: Вариант 1



Снимка 2: Вариант 2


В изброените превозни средства са монтирани първоначално два различни варианта на обтегач за задвижване на спомагателните възли.

Вариант 1 (**Илюстрация 1**) може да се използва единствено в комбинация с вибрационен демпфер на колянвия вал.

Вариант 2 (**Илюстрация 2**) може да бъде монтиран както на превозни средства с вибрационен демпфер на колянвия вал, така и на такива с твърда ремъчна шайба на колянвия вал.

Следователно, Schaeffler Automotive Aftermarket предлага само обтегача Вариант 2.

При монтаж на предлагания от Schaeffler Automotive Aftermarket обтегач 534 0412 10 е задължително да се гарантира, че сваленият от стария обтегач болт се заменя с новия приложен болт (Илюстрация 3).

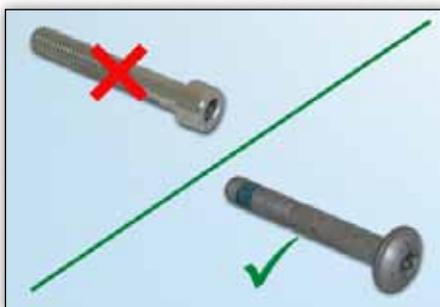

Снимка 3: болт

Освен това, при двигателите с вибрационен демпфер на колянвия вал трябва да се провери дали той е в добро механично състояние и дали връзката гума/метал не е увредена.

Ако вибрационният демпфер на колянвия вал е повреден, той трябва да се смени.

Внимание:

Трябва да използвате приложения с обтегача нов болт!



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 09.2011
INA 0081

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

