



Volvo

Във връзка с някои оплаквания относно шум при работа на съединител съдържащ феродов диск 1878 006 129 при превозни средства Volvo със скоростна кутия I-Shift.



Няма открити дефектни в материала или производствени дефекти в анализирани части. Всички анализирани части са със спазени спецификации на оригиналното вграждане.

За да се избегнат бъдещи оплаквания са направени и следните промени в каталога от Септември 2016 г. (виж табл.2)

Article no.		Emission standard/transmission							
		Euro 3		Euro 4		Euro 5		Euro 6	
		MT ¹	AMT ²	MT ¹	AMT ²	MT ¹	AMT ²	MT ¹	AMT ²
1878 006 129	New component	•	•	•	•	•	•		
	Replacement part	•	•	•	•	•	•		
1878 007 046	New component							•	•

табл.1: Приложения (каталог: → 09.2016)

Article no.		Emission standard/transmission							
		Euro 3		Euro 4		Euro 5		Euro 6	
		MT ¹	AMT ²	MT ¹	AMT ²	MT ¹	AMT ²	MT ¹	AMT ²
1878 006 129	New component	•		•		•			
	Replacement part	•		•		•			
1878 007 046	New component		•		•		•	•	•
	Replacement part		•		•		•	•	•

табл.2: Приложения (каталог: 09.2016 →)

¹ Ръчна трансмисия

² Автоматизирана ръчна трансмисия



www.zf.com/serviceinformation